
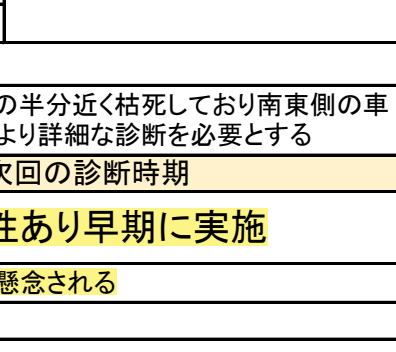


街路樹診断カルテ(健全度調査)										調査年月日		令和 7年 4月 28日		調査者		逢坂 淳	
基本情報	路線名		官庁街通り				樹本番号						全景写真				
	樹種名		ケヤキ				場所		青森県十和田市								
	植栽年						前回調査		2025年								
	管理履歴						樹木価値		景観形成								
生育状況	樹木形状	樹高(m)						21.3									
		幹周(幹径)		幹周(m)		3.85		幹径(m)		1.23							
		枝張り(m)															
		枝下高						歩道 8.0 m ・ 車道 8.0 m									
		不自然な傾斜		無				有(安全 危険)									
		樹高/幹径 (A≤50 C>50)						17.4									
		枝長/枝径 (A≤40 C>40)															
		樹齢						おおよそ100年近く									
	樹冠形状						人工樹形										
	活力状況	樹勢		a (良い) ・ b (普通) ・ c (少し悪い) ・ d (悪い) ・ e (枯死)													
葉の生育状況		a (良い) ・ b (普通) ・ c (少し悪い) ・ d (悪い) ・ e (枯死)															
傷口材の成長		a (良い) ・ b (普通) ・ c (少し悪い) ・ d (悪い) ・ e (なし)															
病害		無		有		病名											
地上部の弱点	枝	結合部	①幹との結合部の腐朽(子実体)		無		有[]		(子実体)		地上部の弱点写真(イラスト)						
			②樹皮を巻き込んだ結合		無		有[]				樹皮欠損最大範囲						
			③穿孔害虫		無		有[]		(虫名)		欠損部 85cm / 幹周り 400cm						
		本体	④枯れ枝		無		有[]										
			⑤ぶら下がり枝		無		有[]										
			⑥腐朽・空洞・樹皮の枯死等		無		有[]		(子実体)								
			⑦亀裂		無		有[]										
	バランス	⑧枝葉の偏り(ライオンテイル)		無		有[]											
	頂上枝	⑨主幹切断部の腐朽		無		有[]											
	幹	本体	①開口空洞		無		有[]		(大きさ)								
②腐朽(子実体)			無		有[]		(子実体)										
③亀裂			無		有[]												
④樹皮枯死・欠損(cm)			無		有[C]												
⑤隆起			無		有[]												
⑥打診音異常			無		有[]												
結合		⑦不完全な結合		無		有[]											
昆虫	⑧昆虫		無		有[]		(虫名)										
地下部の弱点	根株	本体	①腐朽(子実体)		無		有[D]		(子実体 なし)		地下部の弱点写真(イラスト)						
			②鋼棒貫入異常		無		有[]		(貫入深)		地上高30cmの位置にて						
			③根株の切断		無		有[]				根の枯死部180cm/根元周432cm						
			④ガードリングルート(巻き根)		無		有[]										
			⑤縁石の巻き込み		無		有[]										
	基盤	⑥樹体の揺れ		無		有[]											
		⑦土壌との隙間		無		有[]											
		昆虫	⑧昆虫		無		有[]		(虫名)								
	根系	露出根	①露出根の切断		無		有[]										
			②露出根の腐朽		無		有[D]										
③露出根皮の枯死・欠損			無		有[C]												
地中根		④土壌の盛り上がり		無		有[]				植樹小さい							
		⑤特殊な植栽基盤		無		有[]											
		⑥土壌の流出		無		有[]											
		⑦土壌の固結		無		有[C]		地下10cm以下固結									
⑧周辺工事の影響		無		有[]		根系切断の恐れ											
野生動物の利用				なし													
外観評価		生育状況		C		所見(詳細診断の必要性)		南西側の根が全体の半分近く枯死しており南東側の車道に傾斜している。より詳細な診断を必要とする									
詳細診断	地上部		腐朽割合				次回の診断時期										
			健全材厚の割合				緊急性あり早期に実施										
	地下部		根系の腐朽割合														
総合評価		D		所見		根圏の枯死範囲が大きく支持力不足が懸念される											
改善的措置				所見													

周边环境写真

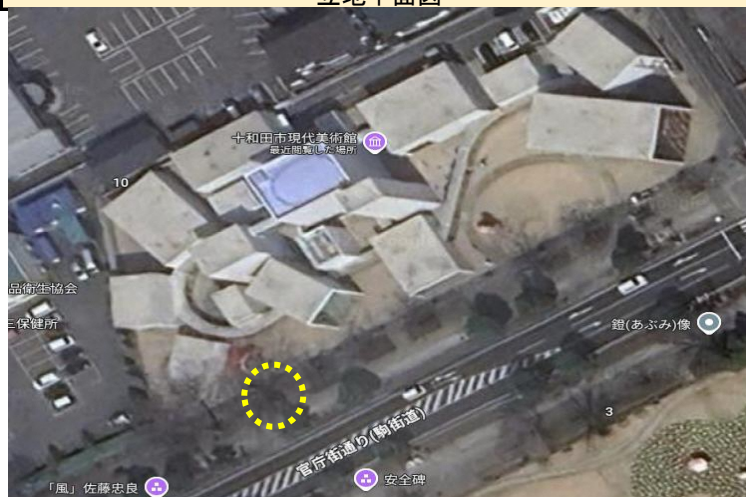

生育条件	生育環境・保護林	気象による影響	路面輻射熱の影響		
		支柱の損傷・食い込み	無	有	
		支柱の結束部の劣化	無	有	
		踏圧防止板の損傷・食い込み	無	有	
		縁石の損傷・食い込み	無	有	
		舗装の損傷	無	有	
障害対象	植栽地	周辺の土地利用	官庁街(公共施設が大半を占める)		
		植栽地形状	植栽樹		
	障害対象	利用者	無	有	
		建築物	無	有	
		交通施設(信号・標識等)	無	有	
		その他施設	無	有	モニュメント
		架空線	無	有	
		地下利用	無	有	
		視距	無	有	
その他	無	有			

写真添付欄

